

# VALBERG 2DNF334FX742C (965369)



#### Liste codes erreur

#### CODES ERREUR


| Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage |                                 |  |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nb clignotemen  | Description                     |  |  |  |  |  |  |
| 1 fois  | Défaut sonde REFRIGERATEUR      |  |  |  |  |  |  |
| 2 fois  | Défaut sonde de DEGIVRAGE       |  |  |  |  |  |  |
| 3 fois  | Delaut solide de DEGIVRAGE      |  |  |  |  |  |  |
| 4 fois  | Défaut POTENTIOMETRE DE REGLAGE |  |  |  |  |  |  |
| 5 fois  | Défaut PLATINE DE PUISSANCE     |  |  |  |  |  |  |

## VALEUR DE SONDES



| Tx(°C) | R (KΩ)  | Tx(°C)       | R (KΩ) | Tx(°C) | R (KΩ) |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| -30    | 33,8097 | <b>≠</b> -10 | 10,92  | 6      | 4,8179 |  |  |  |  |  |  |
| -28    | 30,0055 | 5            | 8,3921 | 1 71   | 4,5887 |  |  |  |  |  |  |
| -26    | 26,6785 | 0 1          | 6,495  | 8      | 4,3719 |  |  |  |  |  |  |
| -24    | 23,7546 | 1            | 6,1752 | 10     | 3,972  |  |  |  |  |  |  |
| -22    | 21,1758 | 2            | 5,8727 | 15     | 3,141  |  |  |  |  |  |  |
| -20    | 18,9004 | 3            | 5,5865 | 20     | 2,501  |  |  |  |  |  |  |
| -18    | 16,9    | 4            | 5,3159 | 25     | 2,005  |  |  |  |  |  |  |
| -16    | 15,1476 | 5            | 5,06   | 30     | 1,6187 |  |  |  |  |  |  |

## CABLAGE PLATINE

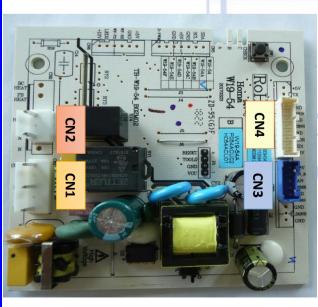

|     | CN1  | N<br>Bleu            | L<br>Marro<br>n    |             | mp            |                               |                    |                            |               |
|-----|------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| CN  | CIVI | Alimer               | Alimentation       |             | Compresseur   |                               |                    |                            |               |
|     | CN2  | N<br>Bleu            | Hs<br>Heat<br>Gris |             |               |                               |                    |                            |               |
|     | CIVE | Résista<br>dégiv     | nce de<br>vrage    | -           |               |                               |                    |                            |               |
|     | CNS  | +12v<br>Rouge        | •                  | Fan<br>Noir | Hssnr<br>Bleu | Gnd<br>Bleu                   | 170                | CE                         | 2             |
| CN3 | Ven  | tilateur             | CGL Sond           |             |               |                               |                    |                            |               |
|     | CN4  | Gnd<br>Orang<br>e    | Switch<br>Jaune    | Gnd<br>Bleu | Lcsnr<br>Vert | Gnd<br>Marro<br>n             | Door<br>Marro<br>n | Led1<br>Noir               | +12V<br>Rouge |
|     | CN4  | Potentiomètre<br>REF |                    | Sonde REF   |               | Interrupteur<br>éclairage Ref |                    | Eclairage<br>réfrigérateur |               |



## VALBERG 2DNF334FX742C (965369)



#### Formation de givre conduit congélateur

Ce correctif permet de résoudre les formations de givre pouvant survenir dans le conduit congélateur.







## Modification: Couper 2 mm de part et d'autre du clapet de ventilation

**AVANT MODIFICATION** 

APRES MODIFICATION



