



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16


und

17

La solution assistance

CODE ERREUR	Description	Vérifier
FULL	Bac plein	Circuit de remontée d'eau (pompe, flotteur)
E32	Défaut sonde humidité	Connectique sonde humidité
E33	Défaut sonde température	Connectique et valeur sonde de température arrière ou avant
E64	Défaut moteur	Vérifier alimentation et enroulement moteur. Carte inverter séparée


Valeurs sonde de températures							
9.6774	10	7.6313	15	7.6313	20	4.8385	25
3.8990	30	3.1613	35	2.5782	40	2.1146	45
1.7437	50	1.4453	55	1.2040	60	1.0078	65
0.8474	70	0.7158	75	0.6071	80	0.5171	85
0.4432	90	0.3812	95	0.3289	100		

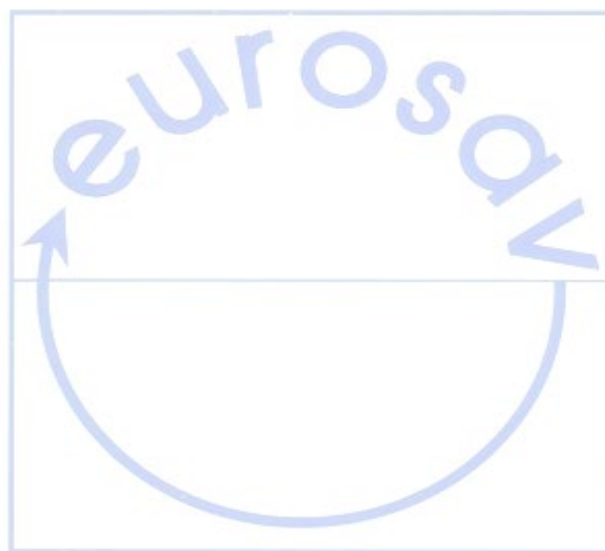

La solution assistance

ERROR CODE	Description	Check
FULL	Full bin	Water return circuit (pump, float)
E32	Humidity probe fault	Humidity probe connector
E33	Temperature probe fault	Rear or front temperature probe connection and value
E64	Engine fault	Check power supply and motor winding. Separate inverter board


Temperature probe values							
9.6774	10	7.6313	15	7.6313	20	4.8385	25
3.8990	30	3.1613	35	2.5782	40	2.1146	45
1.7437	50	1.4453	55	1.2040	60	1.0078	65
0.8474	70	0.7158	75	0.6071	80	0.5171	85
0.4432	90	0.3812	95	0.3289	100		

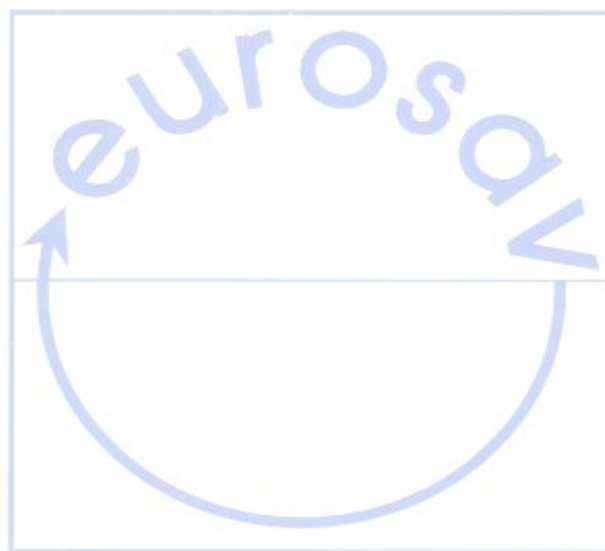

La solution assistance

CÓDIGO DE ERROR	Descripción	Controlar
LLENO	Contenedor lleno	Circuito de retorno de agua (bomba, flotador)
E32	Fallo de la sonda de humedad	Conector de sonda de humedad
E33	Fallo de la sonda de temperatura	Conexión y valor de la sonda de temperatura trasera o delantera
E64	Fallo del motor	Verifique la fuente de alimentación y el bobinado del motor. Tarjeta inversora independiente


Valores de la sonda de temperatura							
9.6774	10	7.6313	15	7.6313	20	4.8385	25
3.8990	30	3.1613	35	2.5782	40	2.1146	45
1.7437	50	1.4453	55	1.2040	60	1.0078	65
0.8474	70	0.7158	75	0.6071	80	0.5171	85
0.4432	90	0.3812	95	0.3289	100		

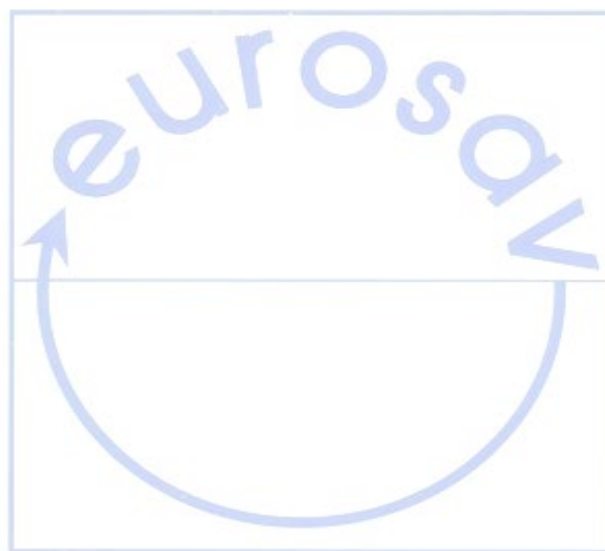

La solution assistance

CÓDIGO DE ERRO	Descrição	Verificar
COMPLETO	Lixeira cheia	Circuito de retorno de água (bomba, flutuador)
E32	Falha na sonda de umidade	Conector da sonda de umidade
E33	Falha na sonda de temperatura	Conexão e valor da sonda de temperatura traseira ou frontal
E64	Falha no motor	Verifique a alimentação elétrica e o enrolamento do motor. Cartão inversor separado


Valores da sonda de temperatura							
9.6774	10	7.6313	15	7.6313	20	4.8385	25
3.8990	30	3.1613	35	2.5782	40	2.1146	45
1.7437	50	1.4453	55	1.2040	60	1.0078	65
0.8474	70	0.7158	75	0.6071	80	0.5171	85
0.4432	90	0.3812	95	0.3289	100		

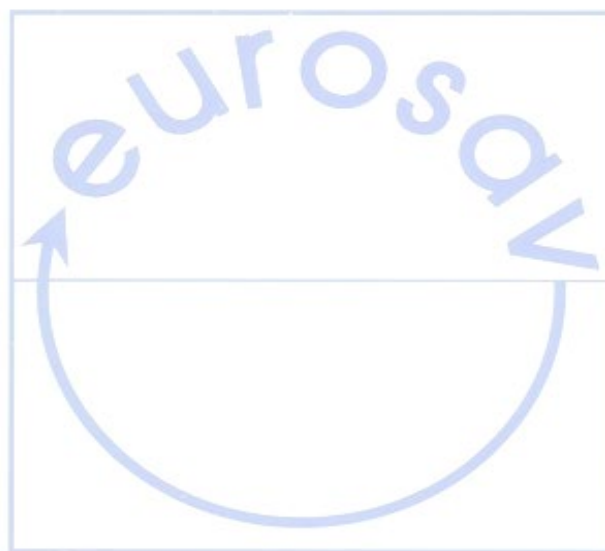

La solution assistance


KOD BŁĘDU	Opis	Sprawdzać
PEŁNY	Pełny koszt	Obieg powrotu wody (pompa, pływak)
E32	Błąd sondy wilgotności	Złącze sondy wilgotności
E33	Błąd sondy temperatury	Podłączenie i wartość sondy temperatury z tyłu lub z przodu
E64	Usterka silnika	Sprawdź zasilanie i uzwojenie silnika. Oddzielna karta inwertera

Wartości sondy temperatury							
9,6774	10	7.6313	15	7.6313	20	4.8385	25
3,8990	30	3.1613	35	2,5782	40	2.1146	45
1,7437	50	1,4453	55	1.2040	60	1,0078	65
0,8474	70	0,7158	75	0,6071	80	0,5171	85
0,4432	90	0,3812	95	0,3289	100		

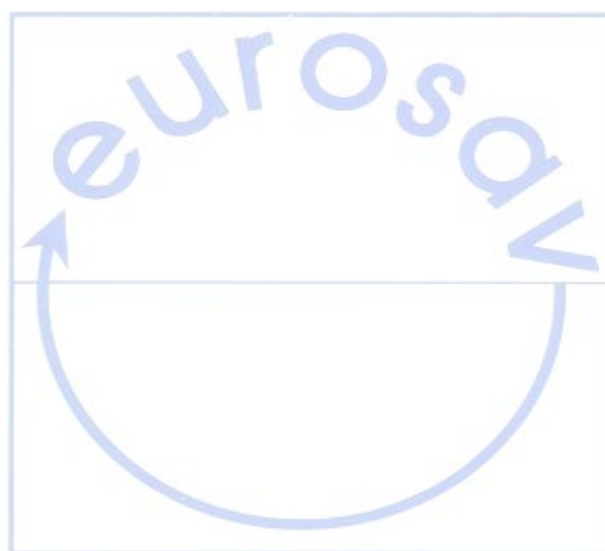

HIBA KÓD	Leírás	Ellenőrzés
TELE	Tele kukával	Vízvisszatérő áramkör (szivattyú, úszó)
E32	Páratartalom-érzékelő hibája	Páratartalom-érzékelő csatlakozója
E33	Hőmérséklet-szonda hibája	Hátsó vagy első hőmérséklet-érzékelő csatlakozása és értéke
E64	Motorhiba	Ellenőrizze a tápegységet és a motor tekercselését. Külön inverter kártya


Hőmérséklet-szonda értékei							
9.6774	10	7.6313	15	7.6313	20	4.8385	25
3.8990	30	3.1613	35	2.5782	40	2.1146	45
1.7437	50	1.4453	55	1.2040	60	1.0078	65
0.8474	70	0.7158	75	0.6071	80	0.5171	85
0.4432	90	0.3812	95	0.3289	100		

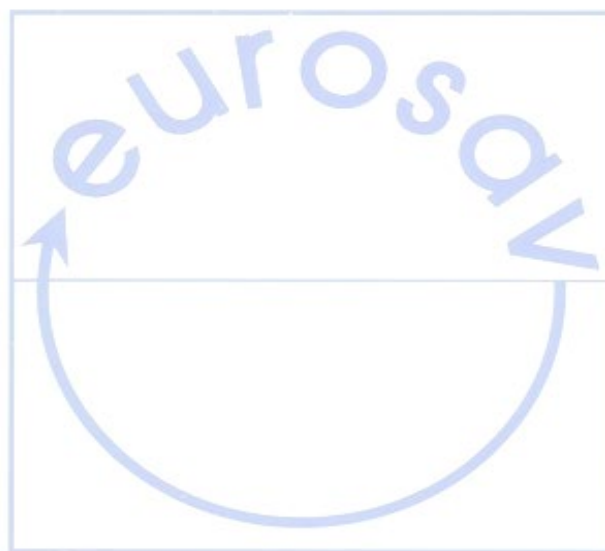

La solution assistance

COD DE EROARE	Descriere	Verifica
DEPLIN	Coș plin	Circuit de retur al apei (pompă, flotor)
E32	Defecțiune sondă de umiditate	Conector sondă de umiditate
E33	Defecțiune a sondei de temperatură	Conectarea și valoarea sondei de temperatură spate sau față
E64	Defecțiune la motor	Verificați sursa de alimentare și înfășurarea motorului. Placă inverter separată

Valorile sondei de temperatură							
9.6774	10	7.6313	15	7.6313	20	4.8385	25
3.8990	30	3.1613	35	2.5782	40	2.1146	45
1.7437	50	1.4453	55	1.2040	60	1.0078	65
0.8474	70	0.7158	75	0.6071	80	0.5171	85
0.4432	90	0.3812	95	0.3289	100		

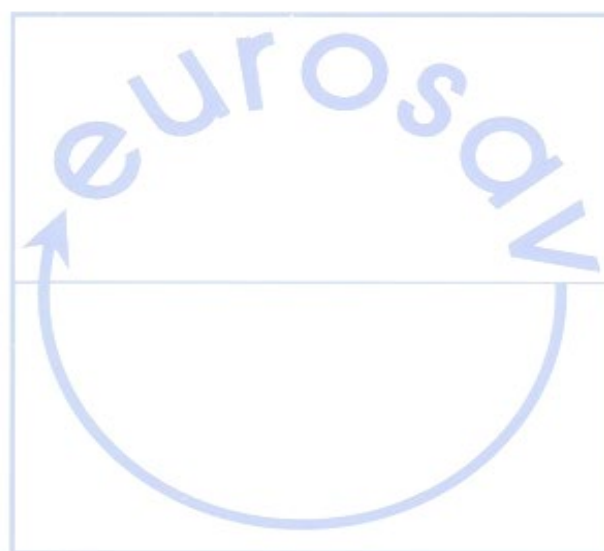

La solution assistance

FEHLERCODE	Beschreibung	Überprüfen
VOLL	Voller Behälter	Wasserrücklaufkreislauf (Pumpe, Schwimmer)
E32	Fehler des Feuchtigkeitsfühler	Anschluss für Feuchtigkeitssonde
E33	Fehler des Temperaturfühler	Anschluss und Wert des Temperaturfühlers hinten oder vorne
E64	Motorfehler	Stromversorgung und Motorwicklung prüfen. Separate Wechselrichterkarte

Temperaturfühlerwerte							
9,6774	10	7,6313	15	7,6313	20	4,8385	25
3,8990	30	3.1613	35	2,5782	40	2.1146	45
1,7437	50	1.4453	55	1,2040	60	1,0078	65
0,8474	70	0,7158	75	0,6071	80	0,5171	85
0,4432	90	0,3812	95	0,3289	100		

